

N	Наименование	Модули	Описание
1	После окончания синхронизации выдается сообщение о том, что уровень доступа не хранится в приборе, вместо удачной записи	CoreOrion	Проблема заключалась в неверной константе
2.	Не загружается Monitor, если НЕ имеется дерево управления	Omonitor	Проблема в некорректной загрузке БД, если не создано дерево управления (на новой БД н-р)
3	Краш в Орион Видео при большом количестве камер, при переключении раскладок камер	Компоненты Орион Видео Монитор	Сделано исправление в видеокomпонентах, также доработан монитор.
4	Начальные состояния камер в мониторе не отображали состояние "детектор включен"	Omonitor	Состояние не передавалось при загрузке монитора
5	При экспорте в ПКУ "AccessViolation ...000000.."	CoreOrion и ABD	Возникает, если в пульт пытаются записать больше разделов, чем он может вместить. Ошибка возникала при попытке выслать эту ошибку в АБД.
6	Не проговаривались тревоги по доступу	Shell	Неверно анализировался признак тревоги – статус (новая, обработанная, архивная)
7	Доработка - возможность получения количества лицензий на IP камеры с удаленного компьютера.	VideoDriver	Теперь можно будет иметь один ключ в сети и несколько видеосерверов, работающих с этим ключом.
8	Не отображает показания датчиков влажности, температуры и задымленности на планах	Omonitor	Ошибка в Монитор
9	Происходит отложенный запуск сценариев управления	CoreOrion	Данная проблема подтвердилась при условии, что в базе указан некорректный адрес компьютера - адрес, который не является основным у компьютера или вообще некорректный. При этом сценарий не останавливался, а продолжал выполняться после 10 тыс сек. Проблема была устранена.
10.	Некорректно обрабатывается сценарий при вызове из одного сценария, если есть шаги,	CoreOrion	Ошибка была исправлена

	для разных ядер (проблема была обнаружена самостоятельно). Возникла ошибка "AccessViolation ...000000.."		
11	Возникает ошибка при формировании события доступа от Био-приборов, если приборы не привязаны к дверям (проблема была обнаружена самостоятельно).	CoreOrion	Проблема устранена в модуле uOriCore.
12	Возможно заикливание сценариев, если на компьютере несколько ip адресов, некорректно работает функция определения локального компьютера.	CoreOrion	Переработана функция таким образом, что анализируются все адреса у компьютера, а не только главный.
13	Подложки планов большого размера (> 1,5Мб) загружались в перевёрнутом виде.	omonitor	Реализована загрузка bmp файлов непосредственно через БД компоненты. Раньше она осуществлялась через промежуточный TBitmap.
14	Неверная иконка на дереве планов, в списке приборов для прибора РИП-12 RS	ABD	Проблема устранена
15	Проверка базы не проходит, появляется: Несовпадение количества полей в таблице LINESBROADCAST = 4 (должно быть 3) Несовпадение количества полей в таблице LINESBROADCAST = 4 (должно быть 3) Несовпадение количества полей в таблице DEVELMS = 5 (должно быть 4) Несовпадение количества полей в таблице PHONE_NUMBERS = 6 (должно быть 2) Несовпадение количества полей в таблице DEVELMS = 5 (должно быть 4) Несовпадение количества полей в таблице PHONE_NUMBERS = 6 (должно быть 2)	ServerManager	Надо обновить dbchema.xml
16	В сценарии, в команде показать камеру, нельзя указать камеру не от того компьютера, который	ABD	Исправлено, камеры можно выводить по событиям на удаленных

	указан в параметрах команды. (Не работает показ камер на удаленном компьютере)		компьютерах.
17	Проблема конфигурирования приборов С2000-2\С2000-4 при указании полномочий проход в уровне доступа, а также режима проход для точек доступа.	CoreOrion	Устранены ошибки: - для дверей на вход\выход не прописывается полномочия на выход. - для дверей однонаправленных дверей при указании полномочий проход не прописывается дверь от второго считывателя. Изменены модули uOriCore и uRsdev
18	Импорт конфигурации из ПКУ, не экспортировались группы разделов	ABD	Проблема устранена
19	Печать пропусков с полем "Автомобиль", автомобиль не выводился на печать	ABD	Проблема устранена
20	В мониторе на пиктограммах камер не было индикации что на камерах включен режим постоянной записи.	Monitor	Сделано отображение значка записи на пиктограммах камер
21	Лишние трансляции состояний двери при проходах, в 2 раза больше событий высылается	CoreOrion	Проблема заключалась в том, что для двери анализировались состояния считывателей, а не двери, что приводило к лишнему повтору состояний.
22	В шаблонных сценариях есть шаги, при возникновении исключения в этих шагах последующие не исполняются	ScriptPatternRUS, ScriptPatternENG	Проблема решена, переформированы данные модули
23	Удаление пользовательских полей по кнопке "Удалить" - не работает	ABD	На кнопке отключился обработчик
24	Создание копии уровней доступа	ABD	В названии копии уровня доступа не добавлялся префикс "Копия". В lang-файле пропала константа
25	Нет скроллера на вкладке "Персонал" при большом кол-ве пользовательских полей	ABD	Принудительно выставлялась недостаточная "высота" ScrollBox
26	Нет настройки доступа к вкладке "Автомобили" для программных паролей	ABD	Не была описана эта вкладка для полномочий программных паролей

27	Ошибка воспроизведения, если в тексте встречаются символы ", &, <, >	SoundServer	До этого выпуска не встречалось клиентов, использовавших такие символы. Ошибка в коде формирования XML для синтезатора. Устранено.
28	Добавлены событие\состояние "Пожар 2"	DefaultRUS, CrParamRUS,	События\состояния в системе
29	Проблема с 1 зоной для приборов типа КДЛ, клоны КДЛ, в АРМ Орион Про эта зона интерпретируется, как считыватель, т.е. события по первой зоне приходя без номера элемента.	CoreOrion	Ошибка кода
30	ЛокДаун не выводит сотрудников, у которых признак стоял, что это автомобиль	LockDown	Устаревший параметр
31	Сделать возможность давать команды на группы камер в мониторе - взять на охрану,снять с охраны и т.д.	Monitor	В окне камеры сделана разбивка по видеосистемам, и можно управлять сразу всеми камерами в видеосистеме.
32	Отображение видео в мониторе вне зависимости от состояния камеры в видеодрайвере (показ состояния отключена цветом рамки)	Monitor	Сделано отображение видео с камер в любом состоянии
33	Проблема с потерей пакетов при отправке большого количества сообщений по XMLRPC. При управлении группами камер терялись команды камерам.	Shell	Испавлено
34	Сделать иконки для команд в меню управления камерой.	Monitor	Сделаны иконки
35	Функция записи видео с камер по событию от прибора. (Добавить параметр записи по обычным событиям)	Abd	Можно включать запись по всем событиям на камерах либо только по тревожным
36	Реализация доработки задания общих параметров камер при добавлении камер в систему.	Abd	Сделано
37	Доработка модулей OrionAuto для работы с Onvif камерами.	Abd, VideoDriver	Сделано

	(подключение в Abd и работа в видеодрайвере)		
38	Корректировка списка поддерживаемых извещателей в SHLEIFES	shleifes (ptype.xml)	периодическое обновление
39	Проблемы в драйвере ключниц при работе с несколькими устройствами и несколькими Com портами	Keyboxserver	Исправлено. Теперь в настройках драйвера можно задавать тайм-ауты на опрос адресов, выполнение команд и команд Ping (0 - не опрашивать) для каждого Com порта, а также введен параметр задержки между обменами.
40	Проблема с записью ключей в ключницы. После прописывания ключа устройство выдавало ошибку "Нарушено расписание для ячейки"	CoreOrion	Исправлено. Для дальнейшей корректной работы необходимо перечитать конфигурацию ключниц из драйвера ключниц.
41	Добавлена функция быстрого нахождения ключниц СК-24 на интерфейсе	CoreOrion, KeyboxServer	Если в БД добавлены ключницы - опрос адресов начинается со списка добавленных в БД адресов ключниц, и только потом - циклически с 1 по 127 адрес.
42	Ошибка сценария "Разблокировка кнопки выход"	CoreOrion	Вместо разблокировки происходила блокировка доступа
43	Доработано два новых шага для считывателей: Заблокировать считыватель, Разблокировать считыватель	CoreOrion	Блокирует и разблокирует считыватель, при этом кнопка Выход не меняется
44	Клиент статистики не отображает историю изменения значений, если за выбранный интервал не произошло изменений показания датчика	stat	При отображении истории не учитывалось последнее значение датчика, которое не входило в выбранный диапазон. Теперь корректно берётся ближайшее значение и указывается время реально зафиксированного изменения.
45	Доработана возможность запускать сценарии по категориям событий от групп разделов, добавлен тот же состав событий, что и у раздела	CoreOrion DefaultRUS DefaultEng	Если зона принадлежит разделу, а тот в свою очередь входит в группу разделов, то возможно запускать сценарий, по категориям событий из группы разделов
46	Сделана возможность менять настройку кодека в профиле Onvif камер	Abd	Раньше поле было недоступно для редактирования. Требуется обновления видеокomпонент.

47	При удалении двери\раздела из полномочий уровня доступа ключи не синхронизировались в контроллере, который управлял данной дверью. Для синхронизации требовалась перегрузка ядра.	CoreOrion	Ошибка кода
48	При большом количестве переключений камер происходил рост используемой памяти вплоть до появления ошибки недостаточно памяти.	VideoDriver	Исправлено, требуется обновление видеодriver.